

## FIX 138 Incorrect ignition of gas appliances

### Convotherm 4 GS/GB

#### Observation from the field / Beobachtung aus dem Feld:




Noise / no ignition or Error code E05.1.1 or E05.3.1

*Laute/keine Zündung oder Fehlercode E05.1.1 oder E05.3.1*



- # 4056950 mounted?
- Gas setting ok?
- 1. spark gap in aluminum lamination?
- 2. sparks jump out of the wiring?
- *FIX #124 montiert?*
- *Gaseinstellung in Ordnung?*
- *1. Funkenüberschlag bei Aluminium-kaschierung?*
- *2. Funkenüberschlag am Drossel.*

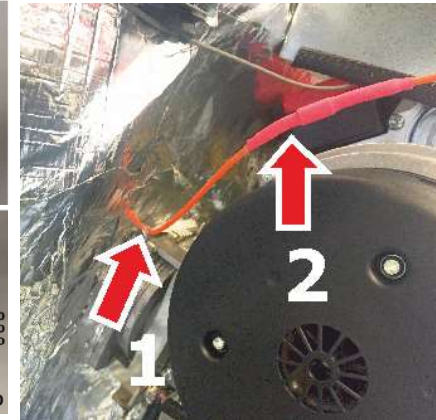

#### Serial solution / Serienlösung:

From / Seit: 11-2017



#### Service solution / Lösung im Feld:



- Check the distance of the electrode (TDS 04)
- Check the distance of the ignition cable (1) to other electronic components (TDS 06)

*Abstände Elektrode überprüfen (TDS 04)*

*Abstände des Zündkabels (1) zu anderen elektrischen Komponenten prüfen (TDS 06)*

